


**EXTERIOR
LIVING**

MONTAGEHANDLEIDING
NOTICE DE MONTAGE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG

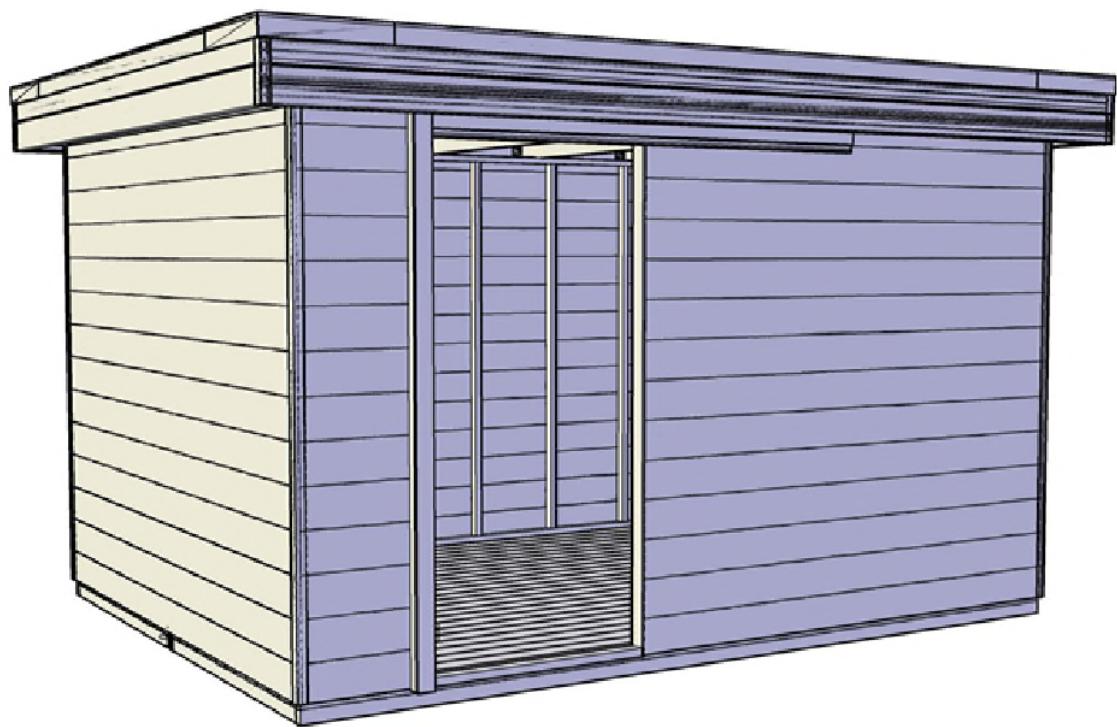

REJA

01



PARTS ZUBEHÖR



Schroef verzinkt / Vis galvanisé / Screw galvanized / Schraube galvanisiert



4x30



4x50



4x60



5x80

Schroef inox / Vis inoxydable / Screw stainless steel / Schraube Edelstahl



4x30




4,8 x 38 operal schroef

Montageschroef EPDM / Vis de fixation EPDM / Mounting screw EPDM / Befestigungsschraube EPDM





02

Optie: Assembleer de vloer
Option: Assemblez le sol.
Option: Assemble the floor.
Option: Den Boden zusammenbauen

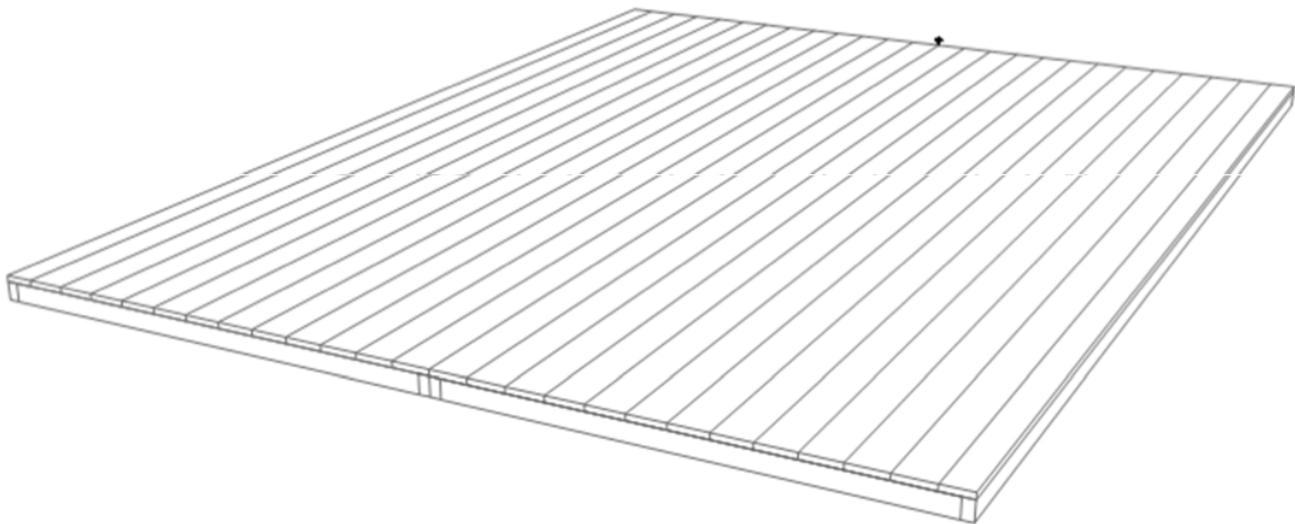


Demonteer de beschermlat.
Démontez la latte de protection.
Disassemble the protective plank.
Zerlegen Sie die Schutzeiste

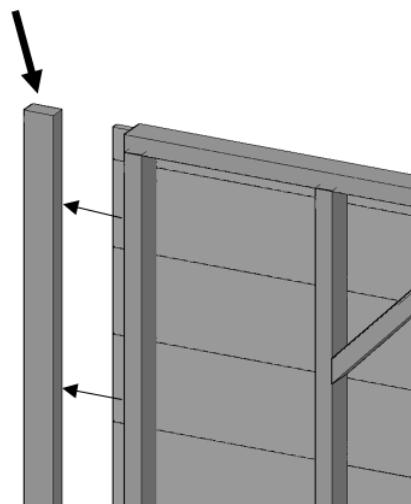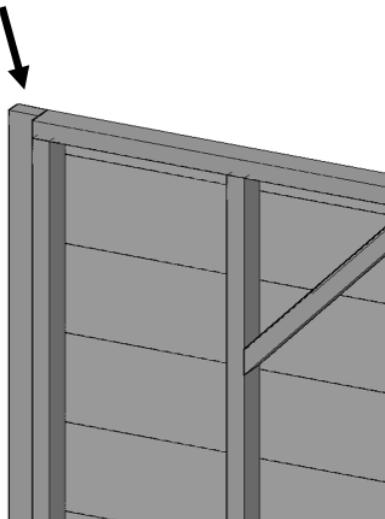


03





4x60

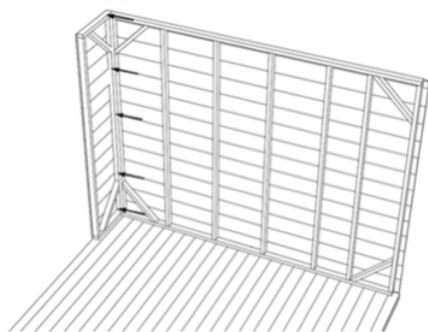

4x60

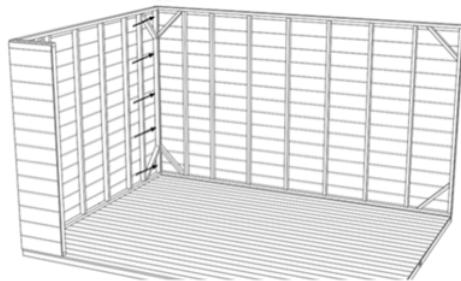

4x60

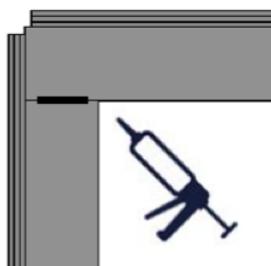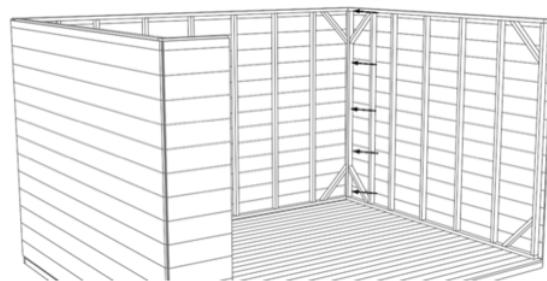

Dicht alle hoekverbindingen af met PARAFIX


Sceller tous les joints d'angle avec PARAFIX avant le vissage

Seal all corner joints with PARAFIX before screwing

Alle Eckverbindungen vor dem Verschrauben mit PARAFIX abdichten




4x60

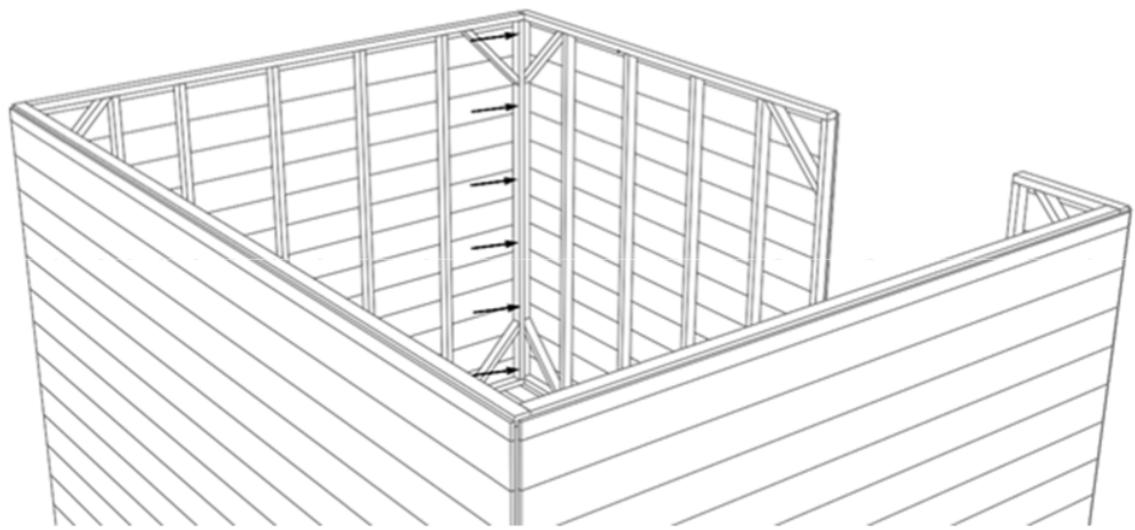


04




4x30

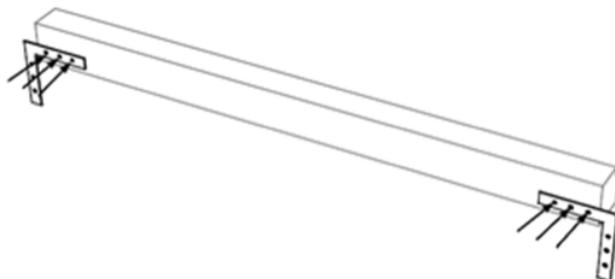


4x30

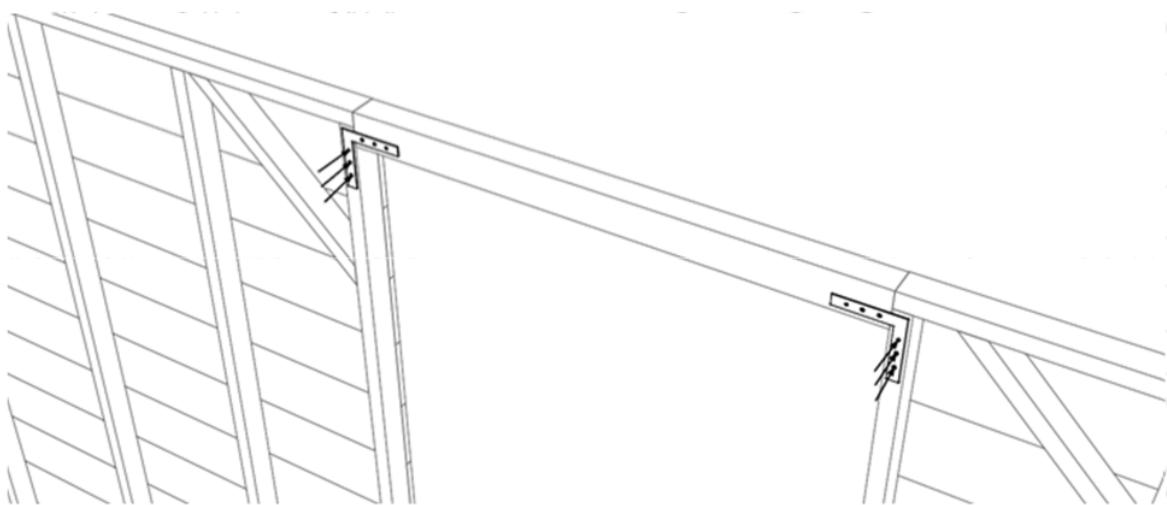

05

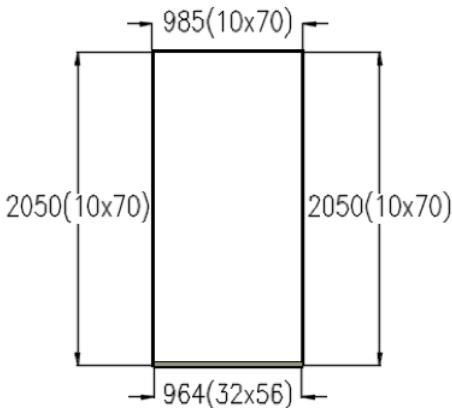

Zaag het WPC-deurkader (10x70) en de WPC-dorpel (32x56) op maat.
Découpez le cadre de porte WPC (10x70) et le seuil WPC (32x56) aux dimensions voulues
Cut the WPC door frame (10x70) and the WPC sill (32x56) to size.
Schneiden Sie den WPC-Türrahmen (10x70) und die WPC-Schwelle (32x56) zu.

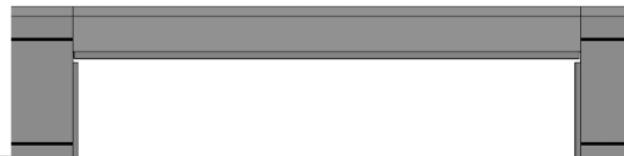

De WPC-latten worden gecentreerd tov de opening, om de benodigde speling te waarborgen.

Les lattes WPC sont centrées par rapport à l'ouverture, pour assurer le dégagement nécessaire

The WPC battens are centered in relation to the opening, to ensure the necessary clearance.

Die WPC-Latten sind in Bezug auf die Öffnung zentriert. Um den notwendigen Abstand zu gewährleisten.





4x30 inox

Bevestiging WPC 10x70 deurkader.(voorboren)
Montage du cadre de porte WPC 10x70.(prépercer)

Mounting of WPC 10x70 door frame. (predrill)

Befestigung WPC 10x70 Türträger (vorbohren)

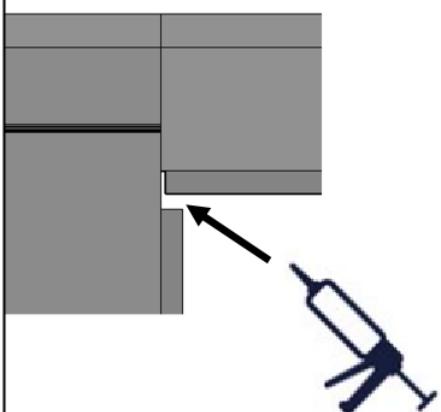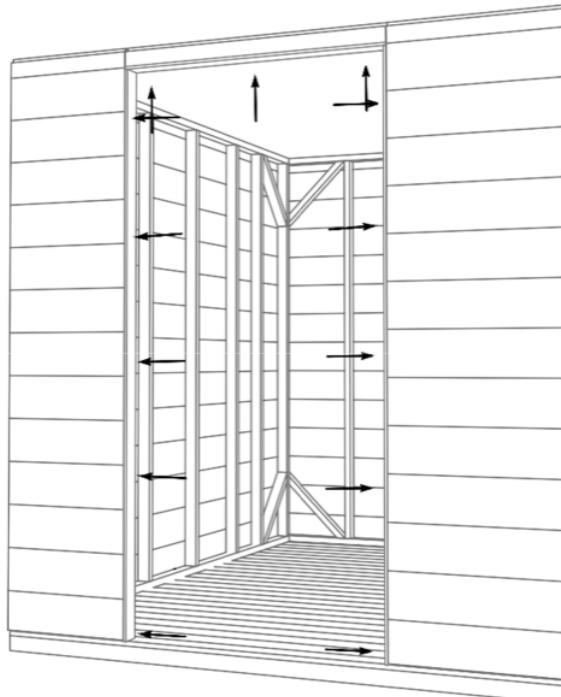


De openingen worden afgedicht met parafix.
Les ouvertures sont scellées avec du parafix.
The openings are sealed with parafix.
Die Öffnungen sind mit Parafix verschlossen.

06



5x80

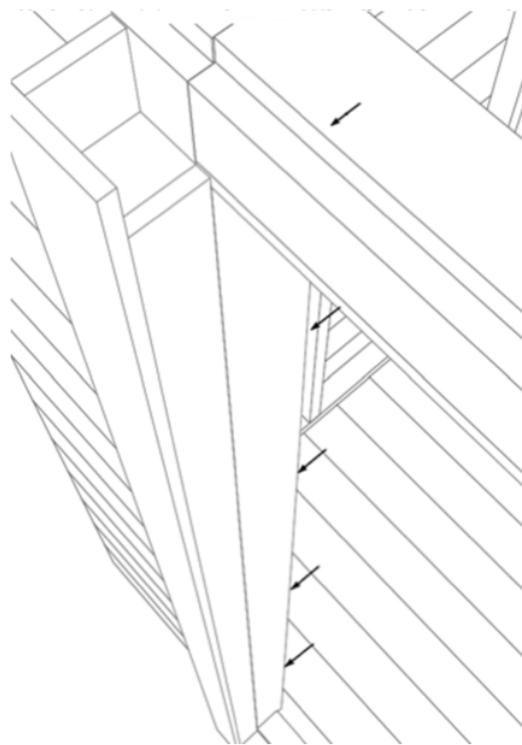


Bevestiging stootprofiel.
Montage de l' arrêt.
Mounting of the impact profile.
Befestigung des Wirkungsprofils

De WPC-dorpel (32x56) wordt gecentreerd vastgelijmd (zelf voorzien) op de beton, of vastgeschroefd op de houten vloer.


Le seuil WPC(32x56) est collé au centre (fourni par vous-même) sur le beton ou vissé au plancher en bois.

The WPC sill (32x56) is centrally glued (provided by yourself) to the concrete, or screwed to the wooden floor.

Die WPC-Schwelle (32x56) wird zentral auf den Beton geklebt (selbst bereitgestellt) oder auf den Holzboden geschraubt.

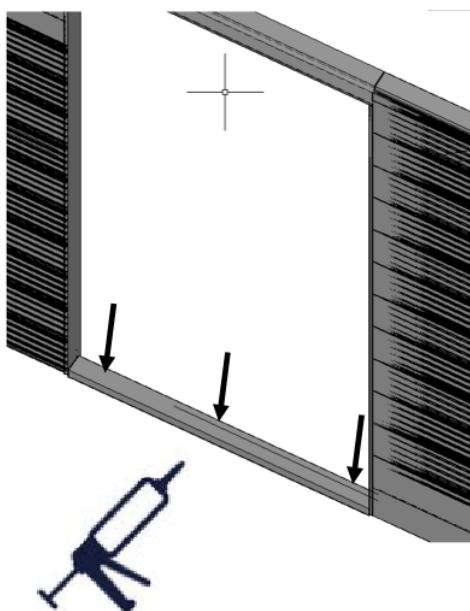

De openingen worden afgedicht met parafix
Les ouvertures sont scellées avec du parafix
The openings are sealed with parafix
Die Öffnungen sind mit Parafix verschlossen

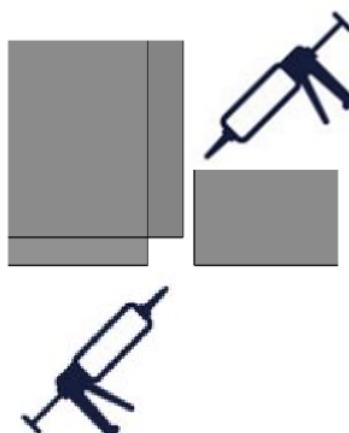


07



5x80

Bevestiging lat (30x52 mm) en rail.
Montage latte (30x52 mm) et rail.
Mounting of slat (30x52 mm) and rail.
Befestigung von Lamelle (30x52 mm)
und Schiene

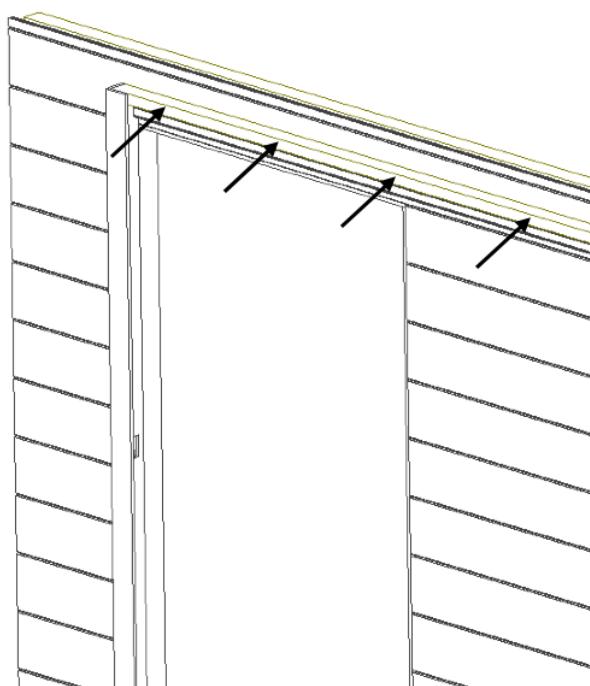


08




4x30

Hang de deur op, en regel af.
Accrochez la porte et réglez.
Hang up the door and adjust.
Hänge die Tür auf und arrangiere

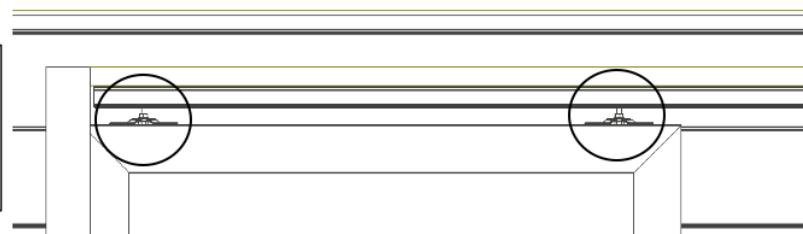

WPC zonder tand & groef (145x14) (voorboren)
WPC sans languette & rainure (145x14) (pré-percer)
WPC without tongue & groove (145x14) (predrill)
WPC ohne Nut & Feder (145x14) (vorbohren)

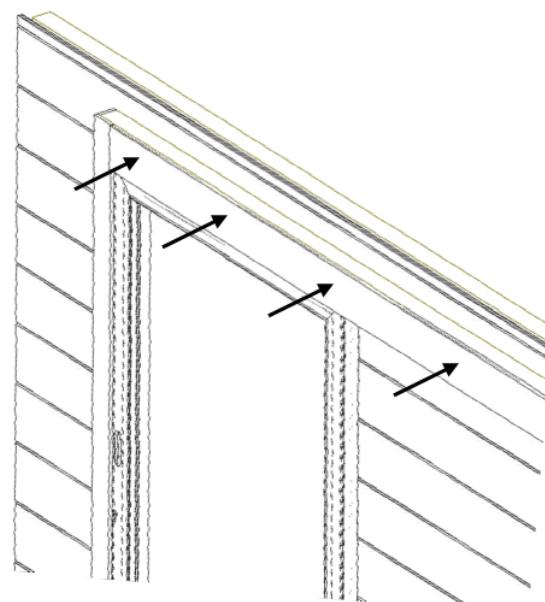

09


Bij de optie vloer / Avec l'option de sol / When opted for floor / Mit der Bodenoption



4x60



4x30 inox

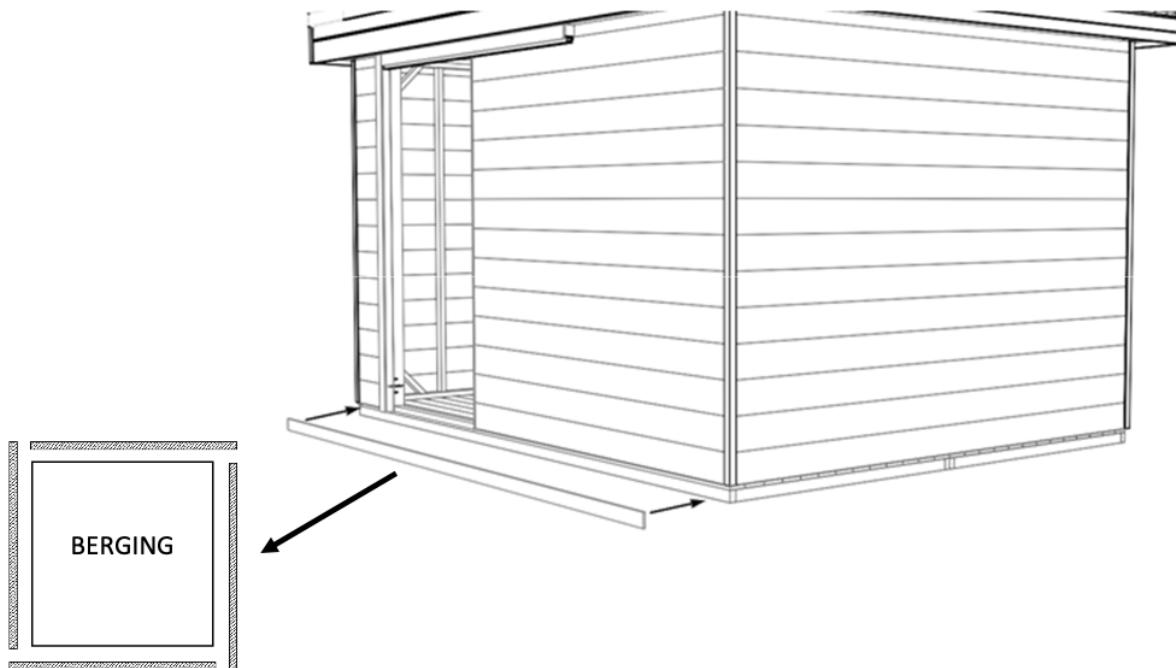


Bevestiging WPC 10x70 vloerkader (voorboren !!!)
Montage WPC 10x70 sur cadre de sol.(pré-percer !!!)
Mounting WPC 10x70 on floor frame (predrill !!!).
Befestigung WPC 10x70 am Bodenrahmen (vorbohren !!!)


10

4x60





Bevestigen van de schuine muurplanken op de wanden. Let op dat ze aan beide kanten evenveel uitsteken.
 Montage des planches en pente sur les murs. Assurez-vous qu'ils ont la même longueur des deux côtés
 Fixing the sloping wall boards onto the walls. Make sure they protrude the same on both sides.
 Befestigung der schrägen Wandbretter an den Wänden. Stellen Sie sicher, dass sie auf beiden Seiten gleich weit herausragen

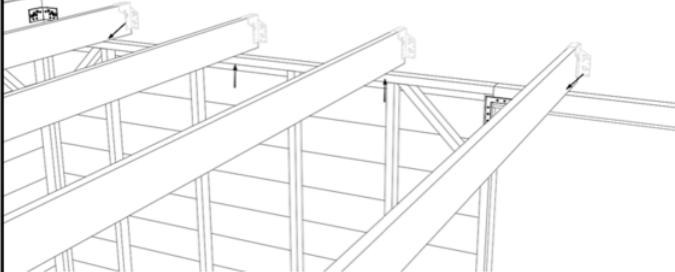**147**

Positie bepalen van de schuine dakbalken, te bevestigen aan de rechte dakplank.
 Déterminez la position des poutres de toit en pente, à fixer sur le panneau de toit droit.
 Determine the position of the sloping roof beams, to be fixed to the straight roof board.
 Bestimmen Sie die Position der schrägen Dachträger, die an der geraden Dachplatte befestigt werden sollen

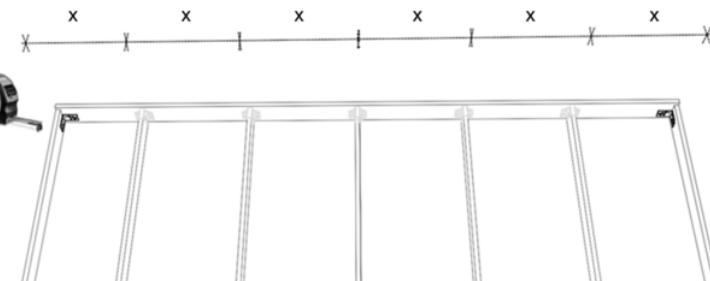

4x30

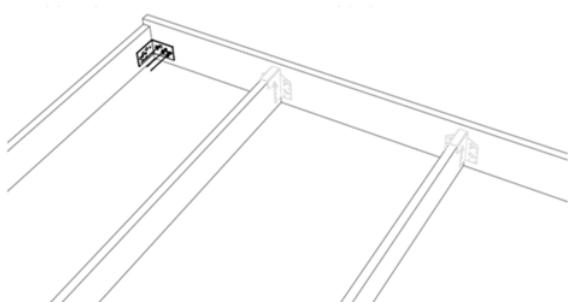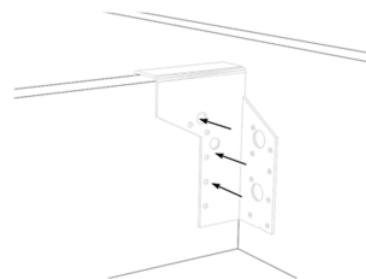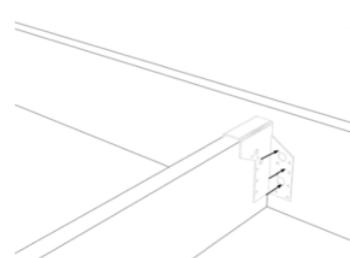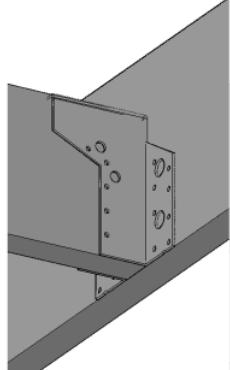

13



4x60

Bevestigen regel op wanden 56x32 mm (ter bevestiging planchet).

Montez le règle sur les murs 56x32 mm (fixation de la planchet)


Fixing plank on the walls 56x32 mm (fixation of slat).

Befestigen Sie der Regel an den Wänden 56x32 mm (zur Befestigung des Regals).

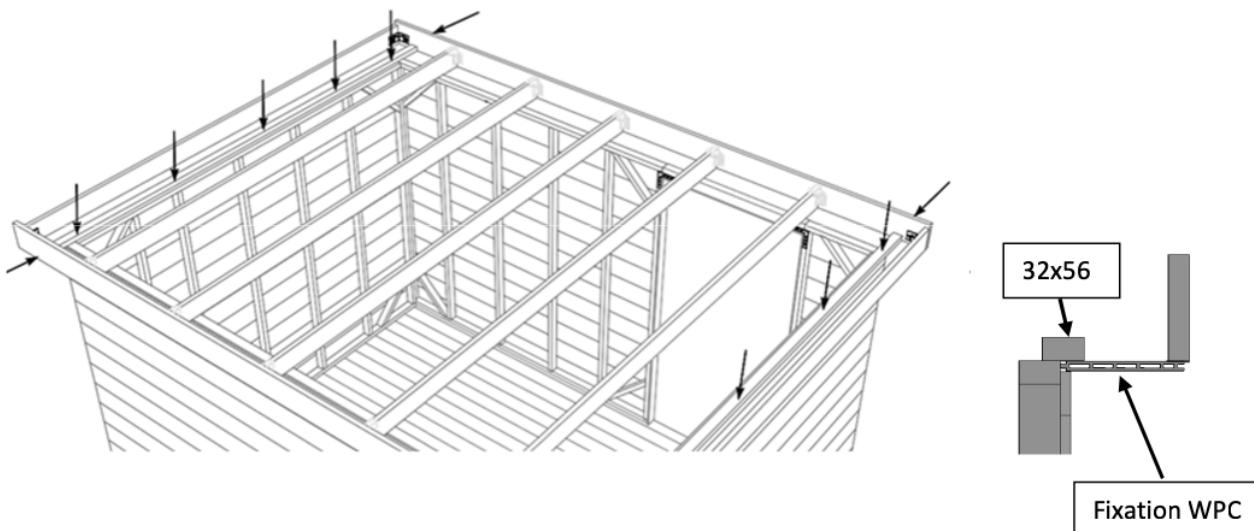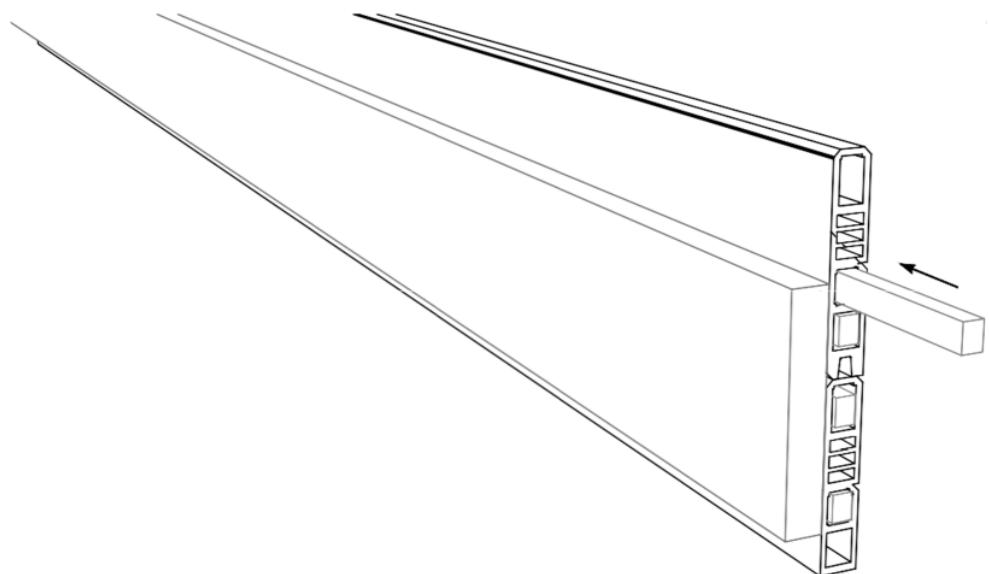**14**



4x50

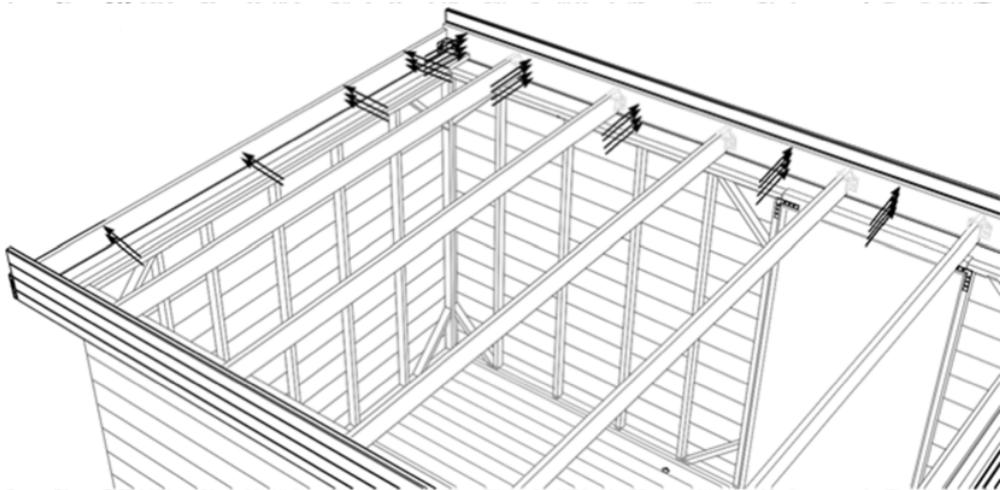


De WPC-staande band wordt centraal t.o.v. de muurplank bevestigd, zodat er op de hoeken voldoende ruimte aanwezig blijft voor uitzetting.

Le bandeau WPC est fixé au centre de l'étagère murale, de sorte qu'il y ait suffisamment d'espace aux coins pour l'expansion.

The WPC standing band is fixed centrally to the wall shelf, so that there is sufficient space at the corners for expansion.


Das WPC-Stehband ist mittig am Wandregal befestigt, so dass an den Ecken ausreichend Platz für die Erweiterung vorhanden ist.

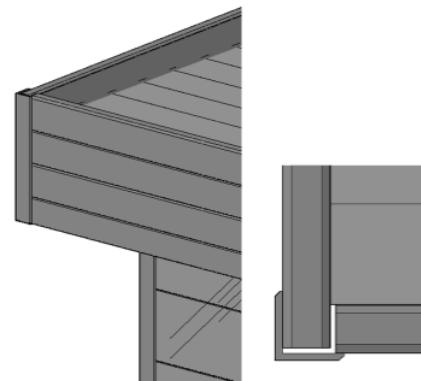

4x50



4x80

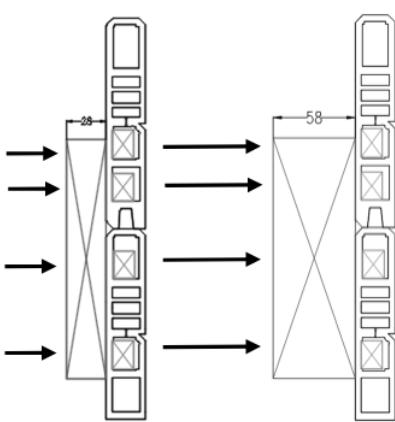


TIP: voor een mooiere afwerking, plaats stroken EPDM BAND tussen de muurplank en de WPC-planchet van de oversteek.

ASTUCE: Pour une meilleure finition, placez des bandes EPDM entre la planchet murale et l'étagère WPC du surplomb.

TIP: For a nicer finish place strips of EPDM band between the wall plank and the WPC shelf of the overhang.


TIPP: Für ein schöneres Finish legen Sie EPDM BAND-Streifen zwischen die Wandplanke und das WPC-Regal des Überhangs

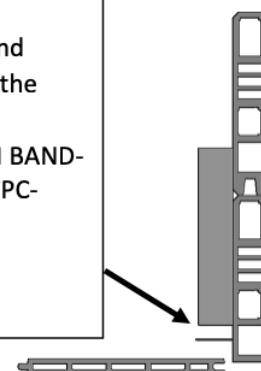




4x30

Elke dakplank wordt vastgeschroefd, 2x op de buitenste muurplank, 1x per zweping
 Chaque panneau de toit est vissé, 2x sur le panneau mural extérieur, 1x par chevron
 Each roof board is screwed on, 2x to the outer wall board, 1x every rafter
 Jede Dachplatte wird 2x an der Außenwandplatte angeschraubt, 1x pro Sparrenträger

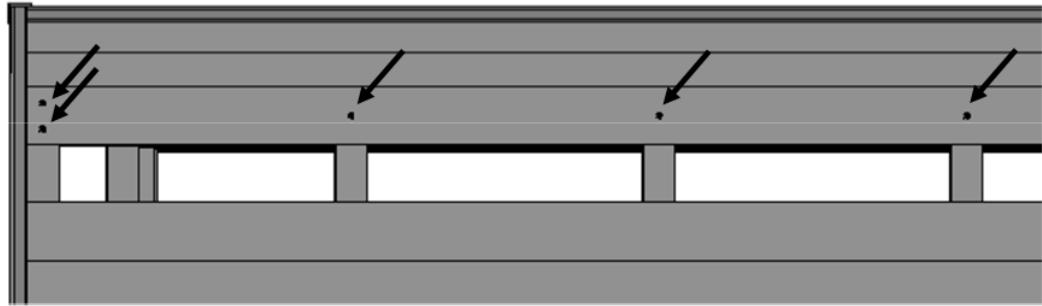



4X50

Bevestig de spelat
 Fixez la barre de civière
 Attach the stretcher bar
 Befestigen Sie die Keilrahmen

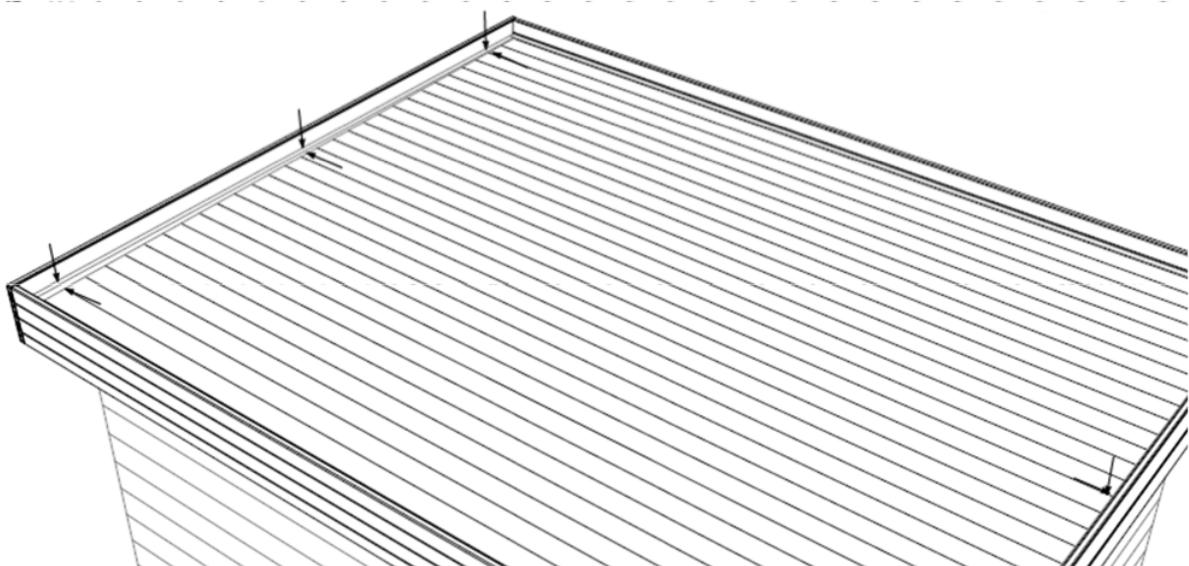

Bevestig de hoekprofielen met Parafix en enkele nietjes.
Fixez les profilés d'angle avec Parafix et quelques agrafes.
Attach the corner profiles with Parafix and some staples
Befestigen Sie die Eckprofile mit Parafix und einigen Heftklammern.

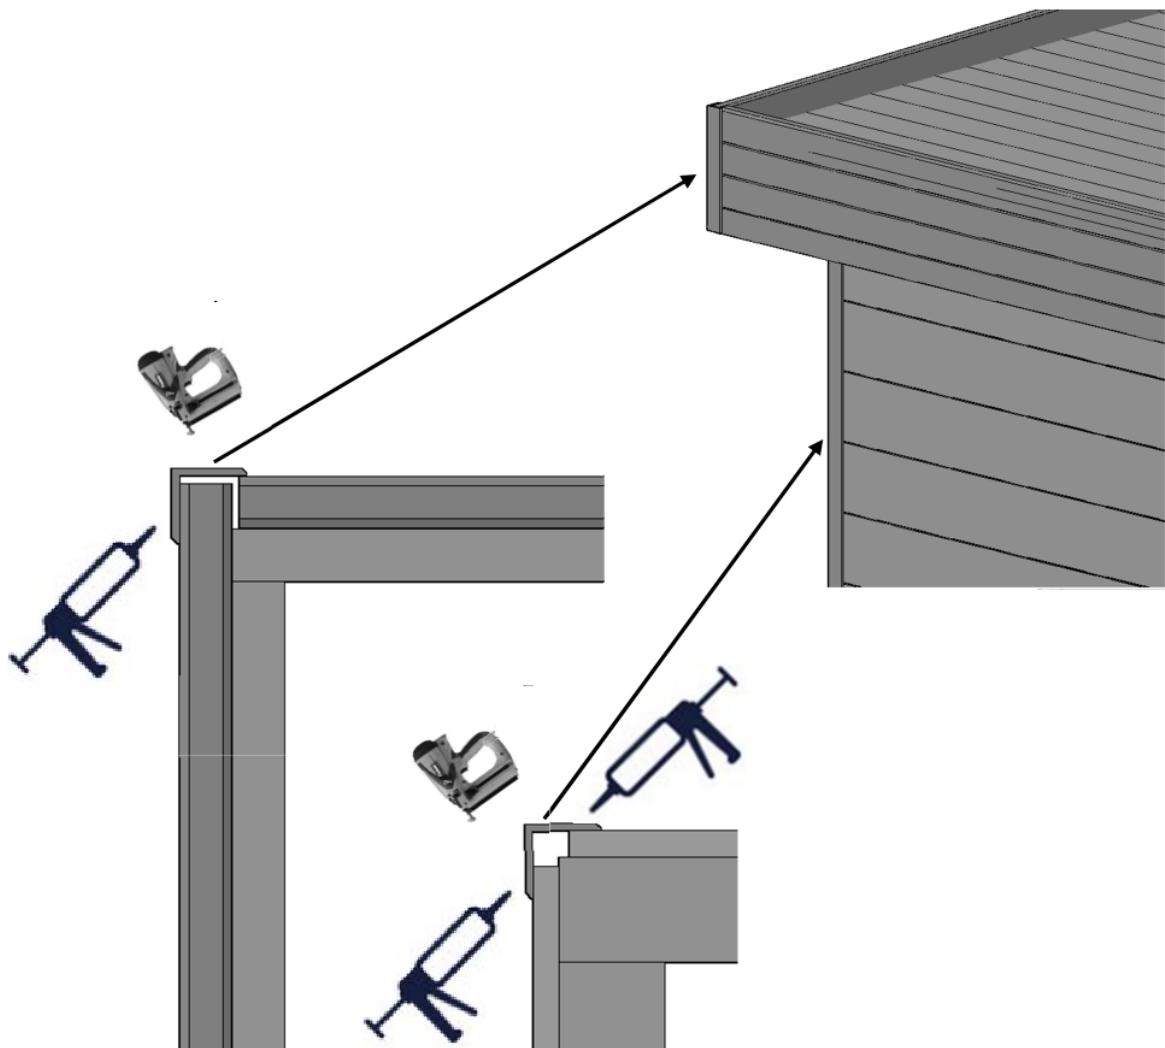


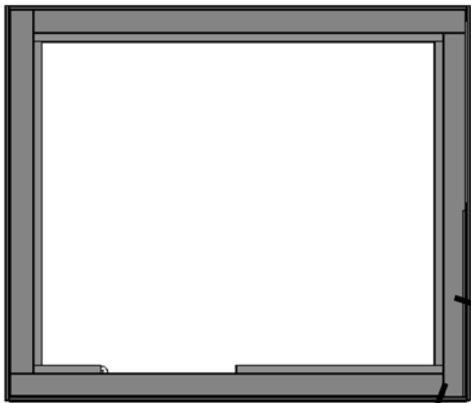

Montage van de WPC-oversteek
Montage du surplomb WPC
Assembly of the WPC overhang
Montage des WPC-Überhangs

168

Zaag de tand van de WPC-planchet af.
Scier la dent de l'étagère WPC.
Saw off the tooth from the WPC shelf.
Den Zahn aus dem WPC-Regal absägen.

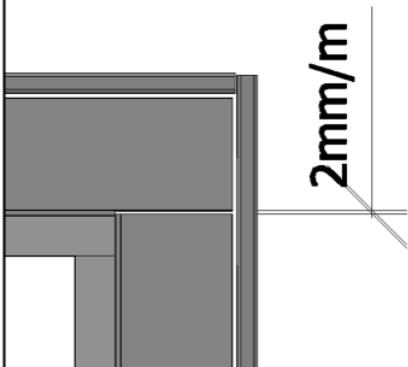

2mm/m

Voorzie een speling van 2mm/m voor de benodigde uitzetting.
Prévoyez un dégagement de 2 mm/m pour l'expansion requise.
Provide a clearance of 2mm/m for the required expansion.
Stellen Sie einen Abstand von 2 mm / m für die erforderliche Ausdehnung bereit.

Schroef de WPC-planchet vast in de muurplank en de kaderlat (32x56) langs de ene zijde (fig links)

Schroef de WPC-planchet vast in de muurplank en de zwepingen langs de andere zijde (fig rechts)

Fixez l'étagère WPC dans l'étagère murale et la latte d'encadrement(32x56) sur un côté (fig à gauche)


Fixez l'étagère WPC à l'étagère murale et les fouets de l'autre côté (fig. droite)

Fasten the WPC shelf into the wall shelf and the framing lath(32x56) along one side (fig. left)

Attach the WPC shelf to the wall shelf and the whips along the other side (fig right)


Befestigen Sie das WPC-Regal an einer Seite am Wandregal und an der Rahmenlatte(32x56) (Abb. Links)

Befestigen Sie das WPC Regal am Wandregal und die Peitschen auf der anderen Seite (Abb Rechts)

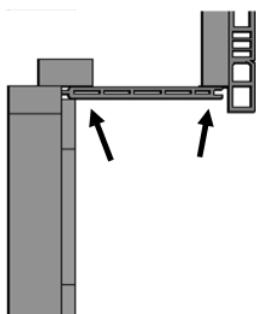

4,8 x 38 operal

Voorboren Ø6.5, pré-percer Ø6.5,
predrill Ø6.5, vorbohren Ø6.5



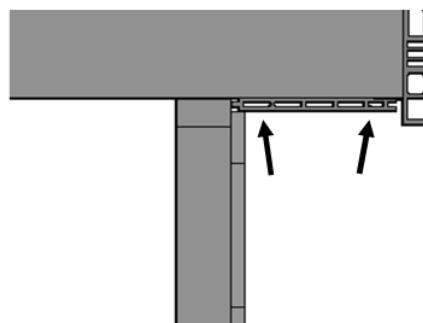


Afwerking: Maak gebruik de bijgeleverde EPDM-band rol & WPC-lat (10x70) om alle zichtbare openingen tussen de WPC-planchetten weg te werken.

Finition: pour une meilleure finition, placez des bandes EPDM entre la planchet murale et l'étagère WPC du surplomb.

Finish: for a nicer finish, place strips of EPDM band between the wall plank and the WPC shelf of the overhang.

Finish: Für ein schöneres Finish legen Sie EPDM BAND-Streifen zwischen die Wandplanke und das WPC-Regal des Überhangs

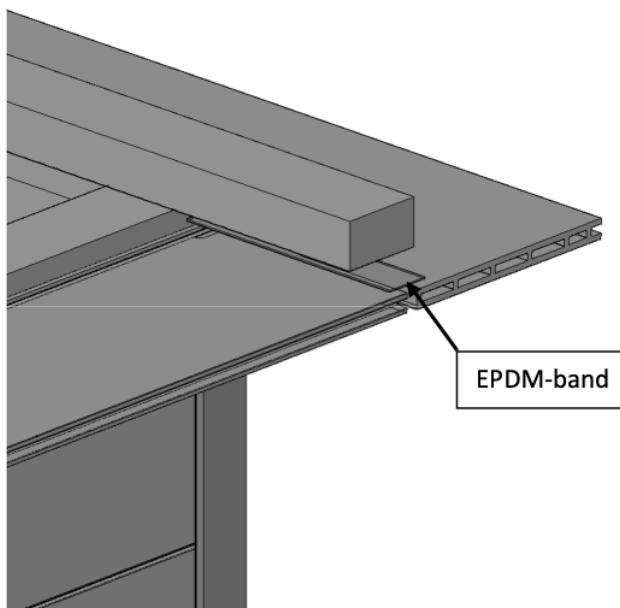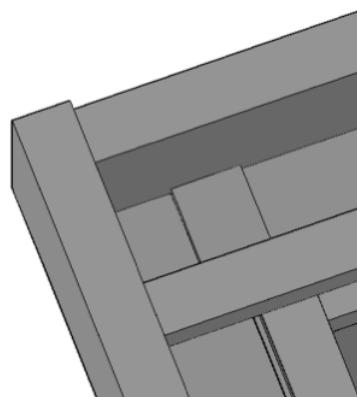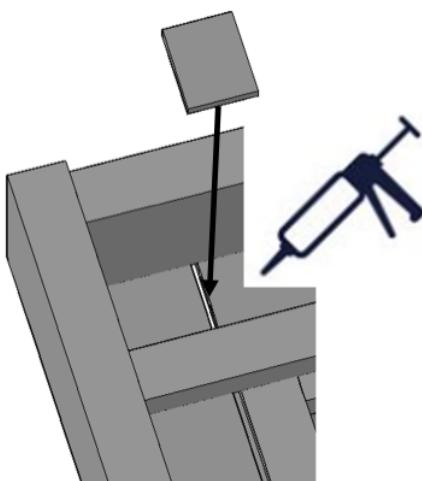

Hieronder vindt u richtlijnen terug voor het installeren van de dakbedekking van uw tuinhuis.
 Veuillez trouver ci-après les instructions pour la mise en œuvre de la couverture de votre abri de jardin.
 Below you find the guidelines regarding the installation of the roof cover of your garden house.
 Nachstehend finden Sie die Anweisungen für die Umsetzung der Abdeckung Ihres Gartenhaus

BELANGRIJK: Lees de instructies aandachtig door vooraleer u met de plaatsing van start gaat.

De installatie dient te gebeuren bij droge en vriesvrije weersomstandigheden.

IMPORTANT: Lisez attentivement les instruction avant de commencer l'installation.

Les travaux seront effectués dans de circonstances de temps sec et absence de gel.

IMPORTANT: Read the instructions carefully, before commencement of the installation.

This installation should only take place in dry and frost-free weather conditions.

WICHTIG: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Die Arbeiten werden bei trockener Witterung und Frostfreiheit durchgeführt

VOORBEREIDING / PRÉPARATION / PREPARATION / VORBEREITUNG

Het platte dak (helling<2%) dient egaal, droog en proper te zijn.

Het dakoppervlak wordt daarvoor eerst afgeborsteld en nagekeken op eventuele uitstekende schroeven of onzuiverheden

Le toit plat(une déclivité inférieure à 2%) doit être lisse, sec et propre.

Brossez bien la surface du toit et qu'il n'y a plus d'inégalités (e.g. des aspérités dangereuses ou impuretés).

The flat roof (slope<2%) must be smooth, dry and clean.

The roof surface is first brushed off and checked for any protruding screws or impurities.

Das Flachdach (weniger als 2% Gefälle) muss glatt, trocken und sauber sein.

Die Oberfläche des Daches gut bürsten und prüfen, dass keine Unebenheiten mehr vorhanden sind (z.g. gefährliche Unebenheiten oder Verunreinigungen).

MATERIALEN / MATÉRIAUX / MATERIALS / MATERIAL

U dient zelf over volgende benodigdheden te beschikken: mes, schaar, veegborstel.

Veuillez prévoir les outils suivant : couteau, ciseaux, brosse.

Please foresee the following equipment: knife, scissors, brush.

Bitte stellen Sie auch folgende Werkzeuge zur Verfügung: Messer, Schere, Pinsel

INSTALLATIE / INSTALLATION

1. Positionering EPDM folie / Application de la feuille EPDM / Application of the EPDM foil / Positionierung von EPDM-Folie.

* Benodigdheden / Les outils / Equipment / Werkzeuge
EPDM

* Uitvoering / Exécution / Execution / Ausführung
Het EPDM membraan wordt op de grond opengevouwen.
Dépliez la feuille EPDM au sol.
Unfold the EPDM on the floor.
Falten Sie die EPDM-Folie auf den Boden.


Plaats de folie op het platte dak van uw tuinhuis en vouw open.
Repliez la feuille EPDM et positionnez-la sur le toit de votre abri de jardin.
Place the foil on the flat roof of your garden house and unfold.
Falten Sie das EPDM-Blat und positionieren Sie es auf dem Dach ihres Gartenhouse



2. Plaatsing hemelwaterafvoer / Installation du tuyau de descente / Installation of rainwater drainage / Installation des Fallrohrs

* Benodigdheden / Les outils / Equipment / Werkzeuge
Klokboor en aluminium tapbuis.
Scie cloche et tuyau en aluminium.
Bell drill and aluminium spigot.
Lochsäge und Aluminiumrohr.

* Uitvoering / Exécution / Execution / Ausführung
Maak in de laagste zijde, al of niet in het hoekpunt van het dak, een gat met diameter 6 cm in de houten structuur.
Vouw de EPDM folie hiervoor ca. 1 m terug.
Repliez la feuille EPDM environ 1 m.
Forez dans le côté le plus bas, soit dans un coin du toit, un trou d'un diamètre de 6 cm dans la structure en bois.
Make a hole in the lowest side, whether or not at the corner of the roof, with a diameter of 6 cm in the wooden structure.
In order to do so, one needs to fold back the EPDM foil for approx. 1 m.
Falten Sie die EPDM-Folie ca. 1 m. Bohren Sie auf der untersten Seite, in einder Ecke des Daches, ein Loch mit einem Durchmesser von 6 mm in der Holzkonstruktion.

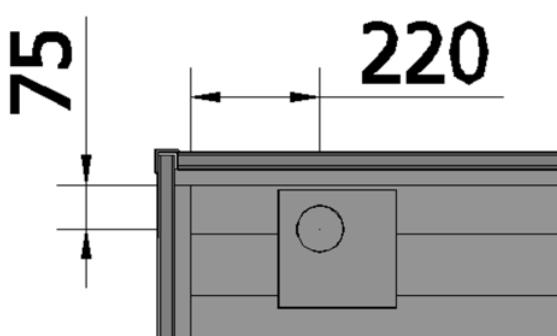

Boor het gat
Forez le trou
Drill the hole
Bohren Sie das Loch



Verwijder na het boren de houtvezels.
Éliminez le reste des bois de fibre.
Remove the wood fibres after drilling.
Entfernen Sie die Holzfasern nach dem
Bohren.

3. **Verlijming van de EPDM folie / Collage de la feuille EPDM /
Bonding of the EPDM foil / Collage des EPDM-Blattes.**

* *Benodigdheden / Les outils / Equipment / Werkzeuge*

EPDM folie, Sputibus met EPDM contactlijm, veegborstel
Feuille EPDM, Aérosol avec colle de contact EPDM, brosse
EPDM foil, spray can with EPDM contact adhesive, brush
EPDM-Folie, Aerosol mit EPDM-Kontaktkleber, Pinsel

* *Uitvoering / Exécution / Execution / Ausführung*

Vouw de helft van het membraan terug.

Repliez d'abord la moitié de la feillie.

Fold back half of the foil.

Falten Sie die erste Hälfte des Blattes.

Breng de Bonding Adhesive contactlijm aan op de houten ondergrond én op de achterkant van de EPDM folie met behulp van de bijgeleverde sputibus (4m^2 / sputibus)

Appliquez la colle de contact Bonding Adhesive sur le fondement en bois et le côté arrière de la feuille EPDM en utilisant l'aérosol (4m^2 /aérosol).

Apply the Bonding Adhesive contact adhesive on the wooden surface and on the back of the EPDM foil using the supplied spray can (4m^2 / spray can).

Tragen Sie den Haftkleber mit der mitgelieferten Sprühdose (4 m^2 / Sprühdose) auf die Holzoberfläche und die Rückseite der EPDM-Folie auf.



LET OP – ATTENTION – ACHTUNG

De EPDM folie moet goed gepositioneerd blijven tijdens de gehele uitvoering.

Loop zo weinig over de EPDM folie waar deze net gelijmd is,
dit om verschuivingen van de folie te voorkomen.

Faites en sorte que la feuille EPDM reste bien positionné pendant l'opération de collage.

Afin d'empêcher le déplacement de la feuille EPDM, nous vous conseillons d'éviter de marcher sur la feuille EPDM ou elle vient d'être collée.

The EPDM foil must remain well positioned during the entire installation.

Avoid walking on the EPDM as much as possible, where it has just been glued.

This in order to prevent shifting of the foil.

Bringen Sie die EPDM-Folie gut positioniert an während des Klebesvorgangs, das verhindern.


Bewegen Sie das EPDM-Blatt, wir beraten Sie um zu vermeiden, auf das gerade geklebte EPDM-Blech zu treten.

Wanneer de lijm droog is (max.10min) dient men het EPDM membraan in de lijm terug op zijn plaats te rollen in een zigzag-beweging.

Une fois que la colle est sèche (après max. 10min), vous devez remettre la feuille EDPM à sa place en zigzag.

When the glue is dry (max. 10min), the EPDM foil needs to be rolled back into place in a zigzag movement.

Sobald der Kleber trocken ist (max. 10Min), müssen Sie die EPFM-folie in einer Zick-Zack-Bewegung wieder in ihre position bringen

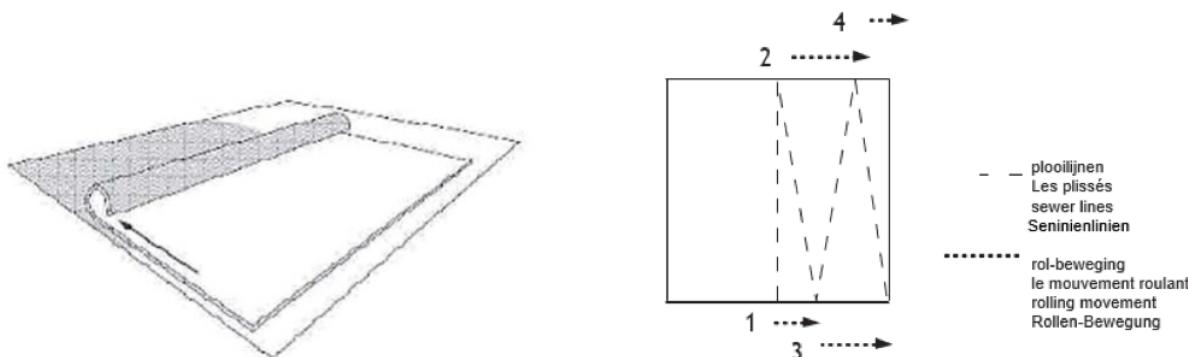


Bij de laatste zigzag-beweging dient de EPDM folie evenwijdig met de dakrand te komen en met de hand goed in de hoek aangeduwd en afgestreken te worden.


Quand vous êtes arrivé au dernier mouvement zigzag, il faut mettre la feuille EPDM parallèle au bord du toit, pousser et frotter fortement dans le coin.

With the last zigzag movement, the EPDM foil must be placed parallel to the roof edge and pushed into the corner by hand, then smoothed out.

Wenn Sie bei der letzten Zickzack-Bewegung angekommen sind, legen Sie das EPDM-Blech parallel zur Dachkante. Drücken und reiben Sie schwer in der Ecke

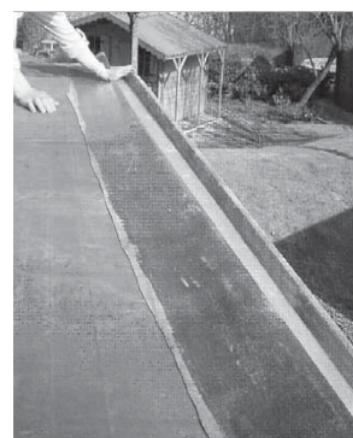

Overall goed aandrukken met de hand of met behulp van een zachte borstel.
 Pousser fortement partout en utilisant votre main ou une brosse douce.
 Press well everywhere, either by hand or by using a soft brush.
 Drücken Sie mit der Hand oder einem weichen Pinsel überall hin.

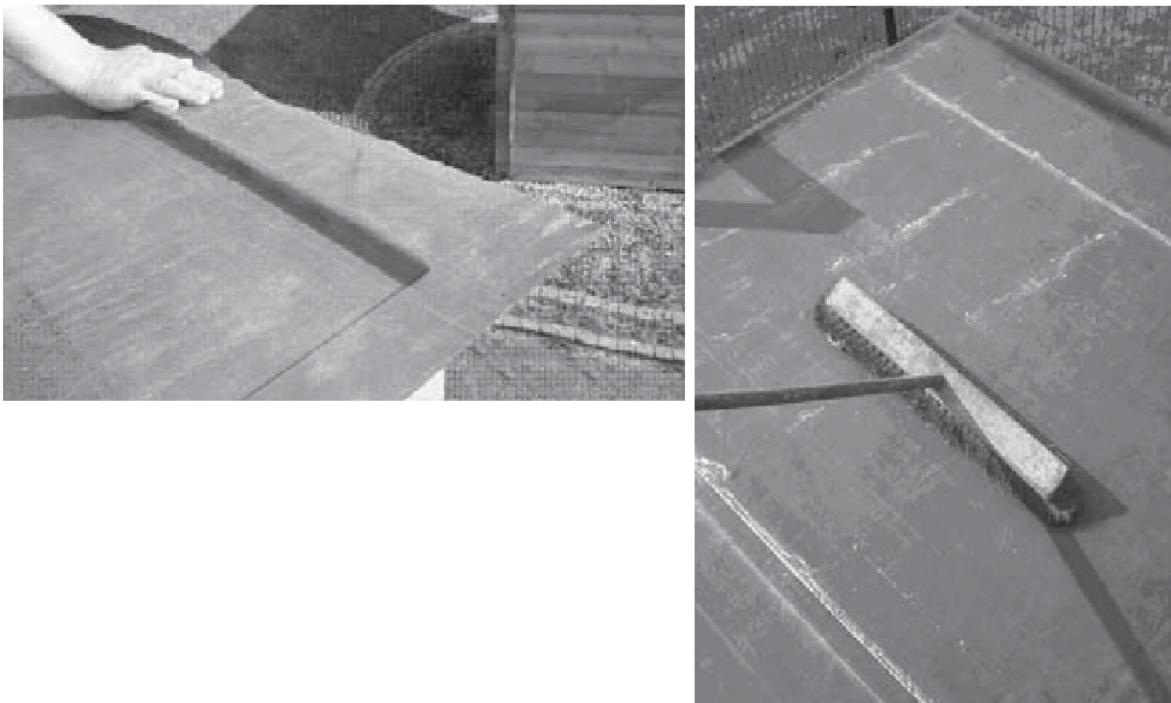

Loop zo weinig over de EPDM folie waar deze net gelijmd is, dit om verschuivingen van de folie te voorkomen.

Afin d'empêcher le déplacement de la feuille EPDM, nous vous conseillons d'éviter de marcher sur la feuille EPDM ou elle vient d'être collée.

Avoid walking on the EPDM as much as possible, where it has just been glued. This in order to prevent shifting of the foil.

Bewegen Sie das EPDM-Blatt, wir beraten Sie um zu vermeiden, auf das gerade geklebte EPDM-Blech zu treten.

Vouw de andere helft van het membraan terug en herhaal bovenstaande procedure.

Repliez l'autre partie de la feuille EPDM et recommencez l'opération de collage.

Fold back the other half of the EPDM foil and repeat procedure above.


Falten Sie den anderen Teil der EPDM-Folie und wiederholen Sie den Klebvorgang.

Snij de EPDM over de kanten met behulp van een mes, zonder de waterdichting hiermee in gevaar te brengen.

Eliminez les feuilles EPDM extras sur le contour du toit, en utilisant un couteau, sans détériorer l'étanchéité.

Remove the additional EPDM foil on the roof edges with a knife, without damaging the waterproofing.

Beseitigen Sie zusätzliche EPDM-Folie auf der Dachkontur mit einem Messer, ohne die Abdichtung zu schaden.

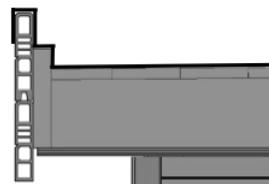

**4. Afwerking dakranden / Finition du contour du toit /
Finish of roof edges / Den Abstieg des Traufe**

